


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....2шт.	Шайба 6 увеличенная.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Шарнир капота.....2шт.
Планка закладная.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.

## Схема установки

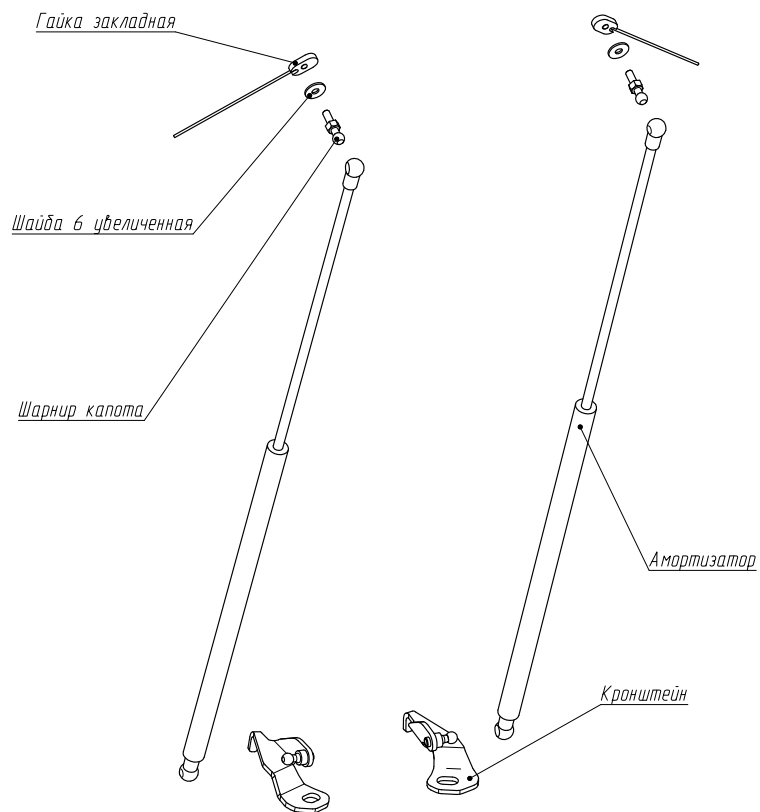

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Changan UNI-V (2022-)

Артикул: A.ST.8912.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

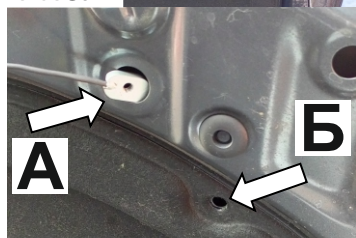


Рис.2



Рис.3

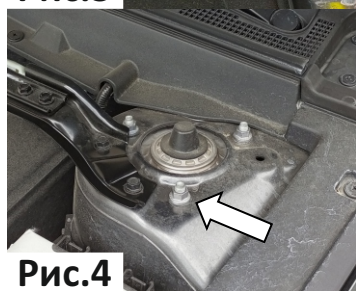


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески (Рис.4).

5. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля (В).

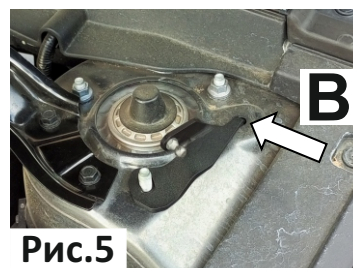


Рис.5

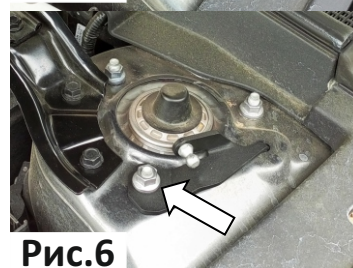


Рис.6



Рис.7

6. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокатать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**