

Инструкция по установке **GAZelle Next** (ГАЗ А21R32-А21R36) 2013- **GAZelle NN** (ГАЗ А21R32) 2021- **GAZelle Business** (ГАЗ-330202) 2010- (бортовая, удлиненная база)




Арт.: F.6212.001




 

 


 
 
 
 




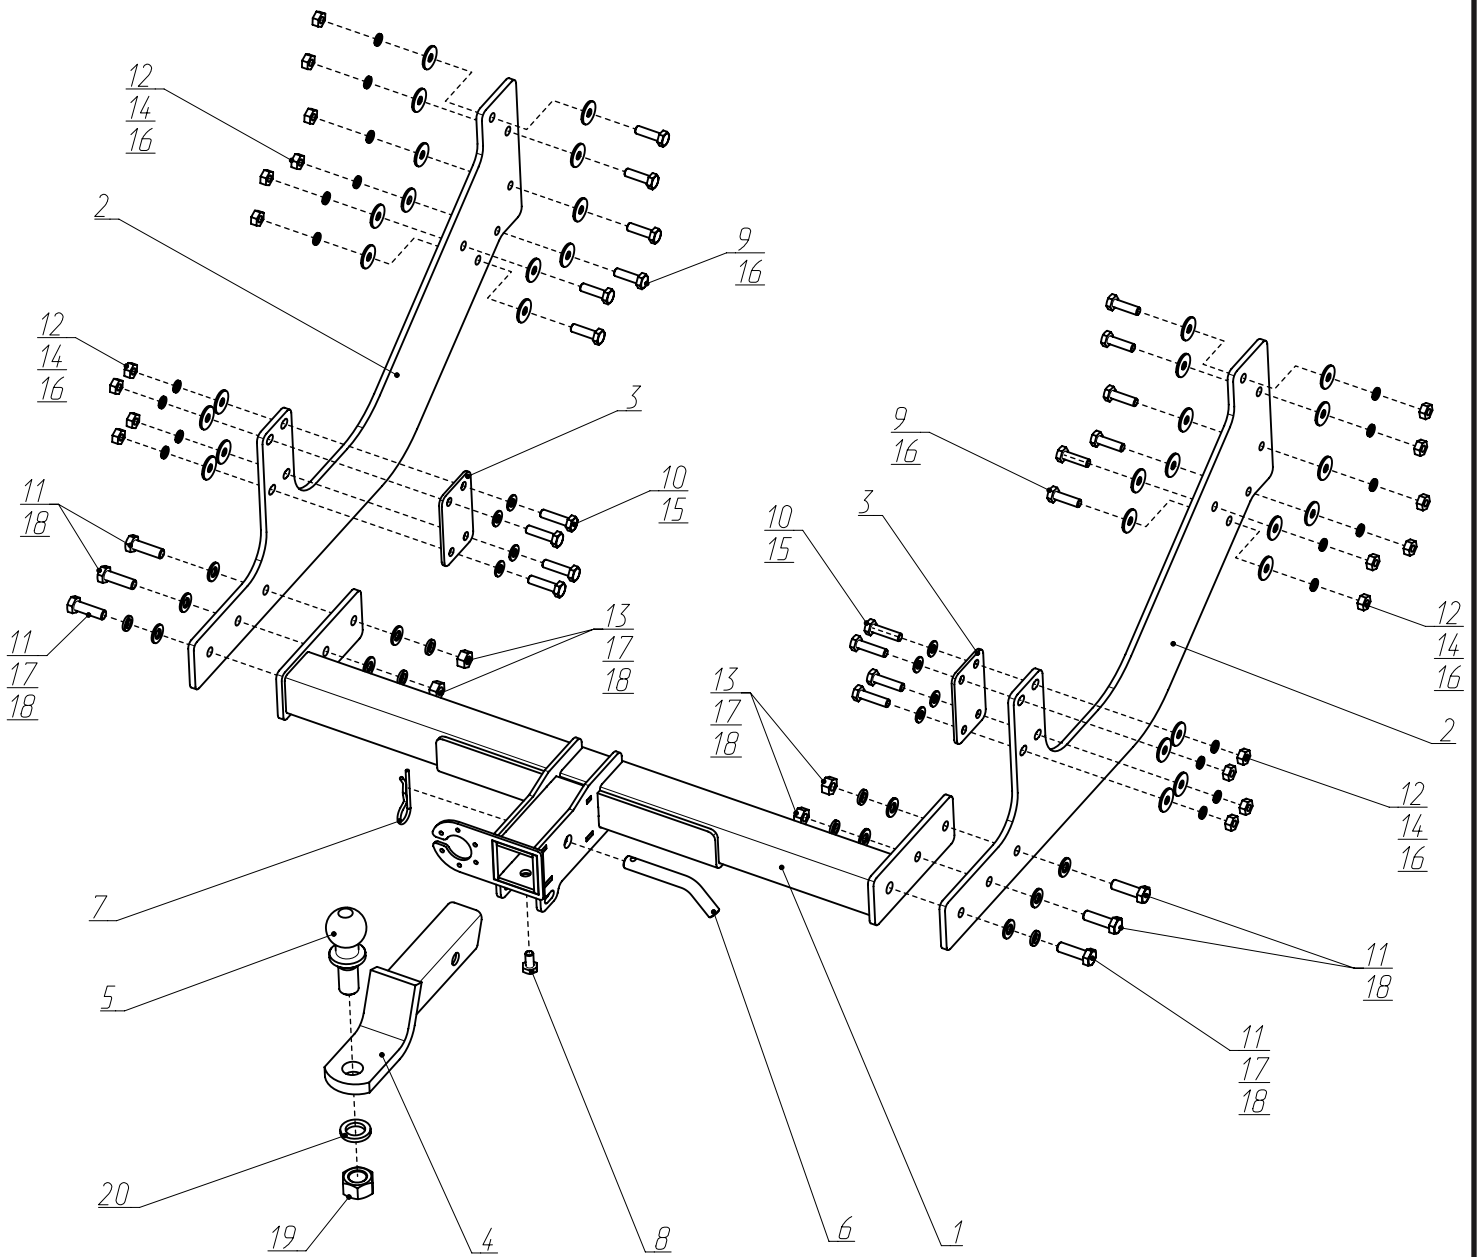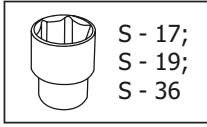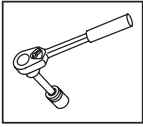

 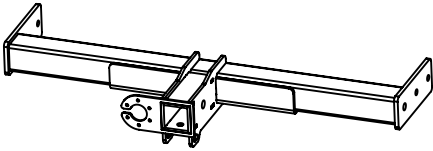



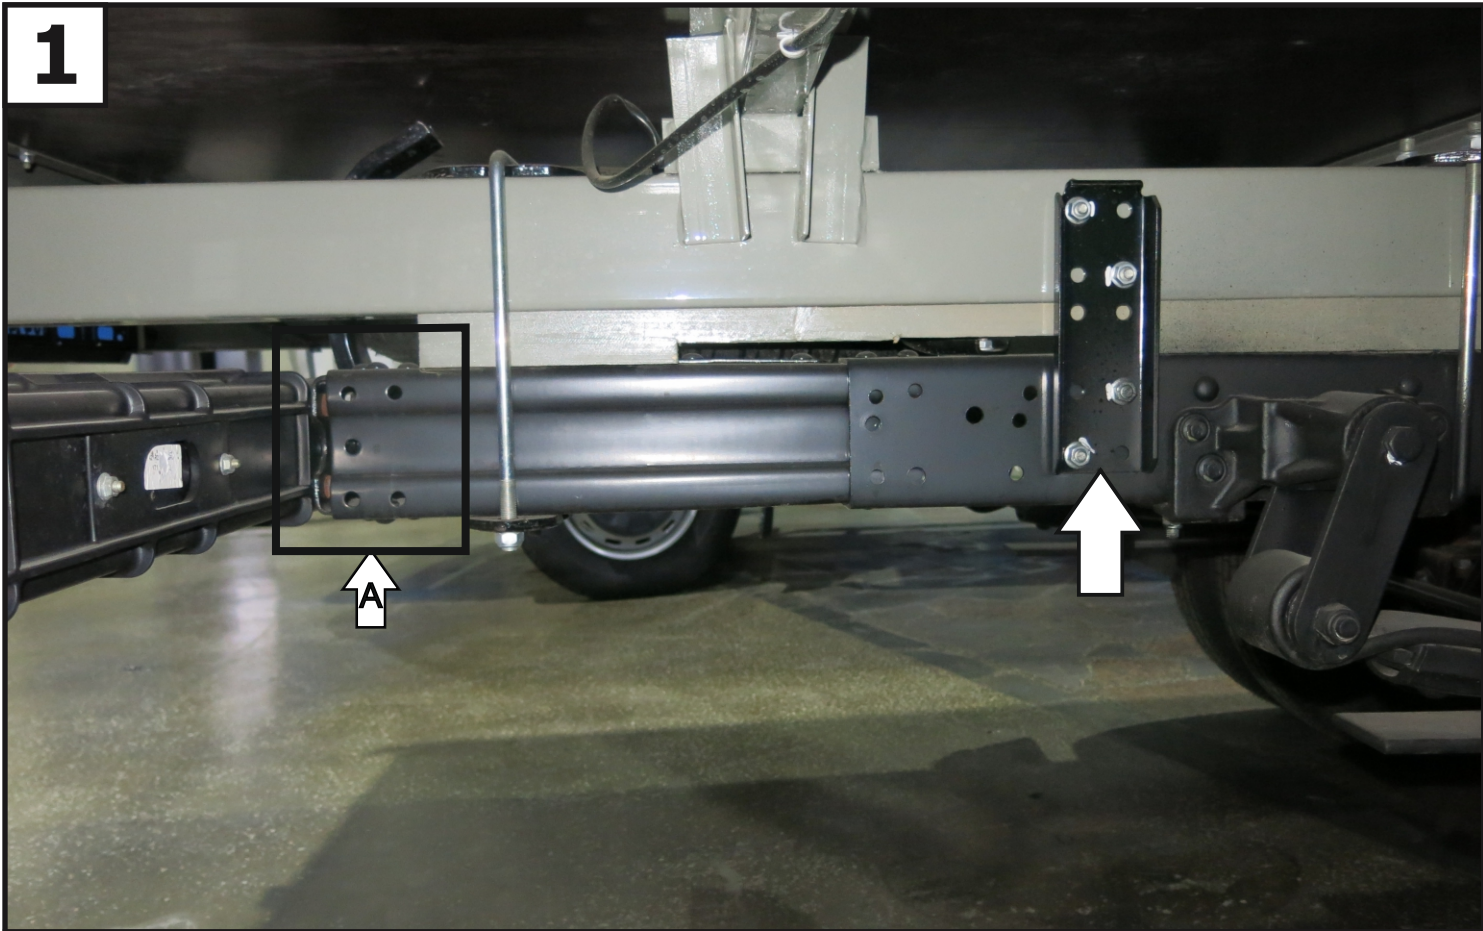
Тип шара - «Е»

$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg}} \times 0,00981$	<p>2000 kg</p>	<p>75 kg</p>	<p>D = 12,5 kN</p>
	<p>GAZelle NEXT (2013-)</p> <p>GAZelle NN (2021-)</p> <p>GAZelle Business (2010-)</p>		

Используемый инструмент:



1	x1	Балка	
2	x2	Кронштейн	
3	x2	Проставка	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	M10x20	
9	x12	M10x1,25x35	
10	x8	M10x1,25x40	
11	x6	M12x1,25x40	
12	x20	M10x1,25	
13	x4	M12x1,25	
14	x20	Ø 10	
15	x8	Ø 10	
16	x32	Ø 10 ув.	
17	x6	Ø 12	
18	x10	Ø 12	
19	x1	M24	
20	x1	Ø 24	



Демонтировать кронштейны крепления кузова к раме в задней части автомобиля с левой и правой стороны.



Установить болты М10х1,25х40 (10) с шайбами 10 (15) в отверстия в задней части рамы в месте А (слайд 1) с левой и правой стороны автомобиля и установить на них проставки (3).

3



Установить болты М10х1,25х35 (9) с шайбами 10 ув. (16) в отверстия рамы и кузова с левой и правой стороны задней части автомобиля.

4



На установленные болты, с правой и левой стороны автомобиля, установить кронштейны ТСУ (2) и штатные кронштейны крепления кузова к раме, закрепив их гайками М10х1.25 (12) с шайбами 10 пружинными (14) и шайбами 10 ув. (16).



5

К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (11), шайб 12 (18), шайб 12 пружинных (17) и гаек М12х1.25 (13).



6



7
 Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом M10x20 (8) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой M24 (19) с шайбой 24 пружинной (20).



8
 Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M10=47 Нм, M12=81 Нм, M24=95 Нм.